


ST-PSE

BESCHREIBUNG DES SYSTEMS

System für aufgeständerte Montage mit **PSE-A** „Aluminiumprofil für montierte Befestigung“, für die Installation von Sonnenkollektoren.

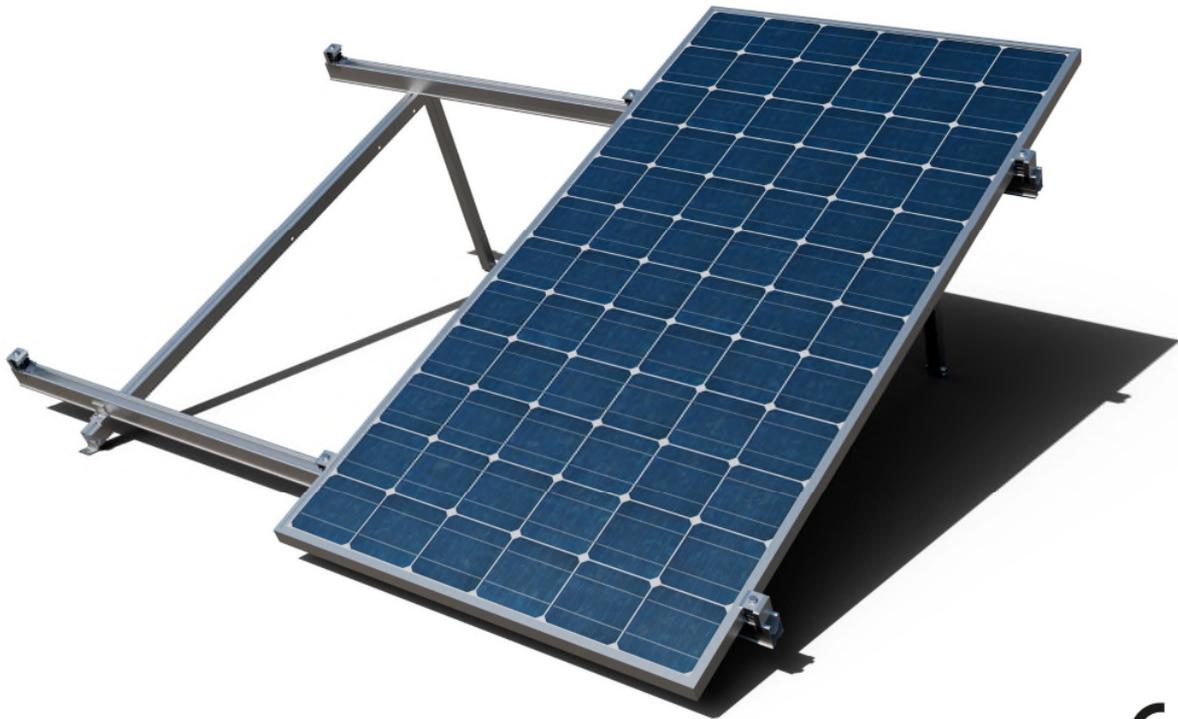

1. EIGENSCHAFTEN

Beschreibung:	Aufgeständertes Montagesystem auf Aluminiumprofil PSE-A auf Ziegeldächern.
Neigung des Systems:	Aufgeständerte Montage auf vormontierten Dreiecken mit einstellbarer Neigung von 25°, 30° und 35°.
Ausrichtung des Systems:	Ausrichtung nach SÜDEN, OSTEN oder WESTEN, je nach Ausrichtung des Dachs.
Materialien des Systems:	Aluminium, rostfreier Stahl und EPDM.
Garantie:	Bis zu 10 Jahre je nach Umgebungsbedingungen (ausgenommen Umgebungen, die Schwefelwasserstoff ausgesetzt sind). Die Garantie ist nur gültig, wenn das komplette ST-PSE System verwendet wird.
Zulassungen:	CE nach EN 1090-1:2009+A1:2011
Kompatible Sonnenkollektoren:	
Arten von Sonnenkollektoren:	Sonnenkollektoren mit einer Rahmenhöhe zwischen 30 mm und 40 mm.
Ausrichtung der Sonnenkollektoren:	Montageausrichtung der Sonnenkollektoren im Hochformat (vertikal)
Größe der Sonnenkollektoren:	Länge des Sonnenkollektors weniger als 1150 mm
Anwendungsbereich:	
Anwendungsbereich:	Flachdächer und Dächer mit geringer Neigung.
Windlast:	Max. 240 km/h. Die Konstruktion und Befestigung müssen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem Dach berechnet werden.
Schneelast:	Max. 2 kN/m ² . Die Konstruktion und Befestigung müssen entsprechend den örtlichen Gegebenheiten und dem Dach berechnet werden.

2. KOMPONENTEN

KFR-SC	PGS-A	TU-RXA2	GM-A	PSE-A	PSE-UN	TPA-R	KFS-FL	KFS-FL

2.1 Komponenten: Klemmen/Spanner und Lehren für die Montage von Sonnenkollektoren

Klemme seitliche Position		Klemme Zwischenposition	
Option 1: Schnellspanner	Option 2: Einfache Klemme	Option 1: Schnellspanner	Option 2: Einfache Klemme

2.2 Komponenten: Profile, Gelenke, Führungen und Verbindungen für Tragwerke

Längsverbinding von Profilen	Verbindung zwischen Profil und verstellbarem Dreieck

2.3 Komponenten: Montageverbinder für Befestigungszubehör.

Untere Verbindung	
Befestigung mittels Profil PSE-C und Dachhaken	Befestigung mittels Profil PSE-C und Gewindestange

3. ARTEN VON BEFESTIGUNG

	DACH	UNTERKONSTRUKTION	EINBAUZUBEHÖR				
TYP 1	 ZIEGEL	 BETON	 PSE-C Aluminiumprofil	 PMO-L Montageplatte	 KFS-RV Gewindestange-Set für chemische Befestigung	 Chemischer Dübel	 MO-TM Injektions-Ankerhülse Metall für chemische Dübel
		 HOHLBETON					 MO-TL Injektions-Ankerhülse für chemische Dübel
		 HOHLZIEGEL					
TYP 2	 ZIEGEL	 HOLZ	 PSE-C Aluminiumprofil	 PMO-L Montageplatte	 KFS-MA Set Doppelgewindestraube für Holz		
TYP 3	 ZIEGEL	 HOLZ	 PSE-C Aluminiumprofil	 PMO-L Montageplatte	 GS-TC Einstellbarer Dachhaken für gebogene Ziegel	 GS-TP Dachhaken für Flachdachziegel	 DIN-571 A2 Rostfreie A2-Sechskant-Holzschraube
		 BETON					 TN45 4-Fach-Spreizdübel aus Nylon
		 HOHLBETON					 TP A2 Rostfreie A2-Spanplattenschraube mit Senkkopf
		 HOHLZIEGEL					 EQ-A2 Gewindebolzen für chemische Verankerung, Rostfreier Stahl A2
				 GS-TU Verstellbarer Dachhaken für Universaldachziegel.	 GS-PI Dachhaken für Schieferdachziegel.	 MO-TN Injektions-Ankerhülse für chemische Dübel	

4. ANWENDUNGSBEISPIEL

Beispiel 1: Dach mit gebogenen Dachziegeln mit gemauerter Unterkonstruktion / Befestigung mit Dachhaken GS-TC



Beispiel 2: Dach mit gebogenen Dachziegeln mit Holzunterkonstruktion / Befestigung mit Doppelgewindeschraube KFS-MA



5. INSTALLATIONSANLEITUNG

ST-PSE

Aufgeständertes Montagesystem PSE-A „Aluminiumprofil für montierte Befestigung“ auf Ziegeldächern



Lesen Sie diese Installationsanleitung, bevor Sie mit dem Einbau beginnen, und machen Sie sich mit den Systemkomponenten vertraut. Die Installation darf nur von qualifiziertem und erfahrenem Personal durchgeführt werden.

Installationsanweisung:


- Stellen Sie sicher, dass die Dachkonstruktion für die Einwirkung von Kräften an den Befestigungspunkten und deren anschließende Übertragung geeignet ist. Das Gebäude muss in der Lage sein, die zusätzlichen Lasten sicher zu tragen.
- Es muss eine statische Berechnung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten am Installationsort durchgeführt werden.
- Die Planung der Anordnung der Befestigungspunkte muss an die Anforderungen des Systems und des Dachs angepasst werden.
- Um die thermische Ausdehnung zu kompensieren, muss bei der Planung der PV-Anlage alle 12 m ein Abstand eingeplant werden.
- Die Sonnenkollektoren müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert werden.
- Befolgen Sie die örtlichen Bauvorschriften.
- Achten Sie bei der Installation und insbesondere bei Arbeiten auf dem Dach auf die Einhaltung der in Ihrer Region geltenden Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften.
- Verwenden Sie das System bzw. die Befestigungen nicht als Leiter.

EINBAUVERFAHREN:

SCHRITT 1: Installationsplan beachten




Beachten Sie den Plan für die Installation auf dem Dach, in dem die Anordnung der Module zusammen mit den betreffenden Tragwerken und ihren Befestigungspunkten festgelegt ist.

A. Draufsicht auf das System ST-PSE mit vertikaler Modulausrichtung (Hochformat).

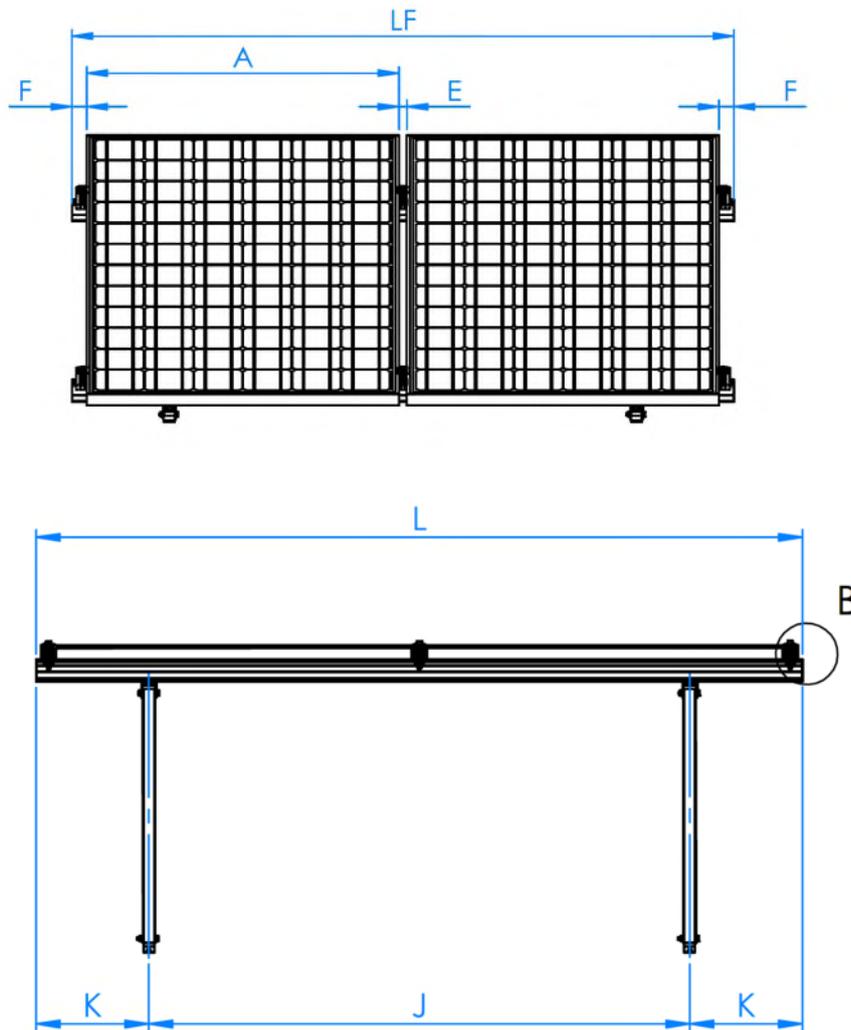

A (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	K (mm)	LF
≤ 1150	26	≥ 35	1400 ÷ 1600	(LF-J) / 2	(n*B) + ((n-1)*E) + (2*F)
n: Anzahl Module der Reihe.					

B. Profilansicht des Systems ST-PSE

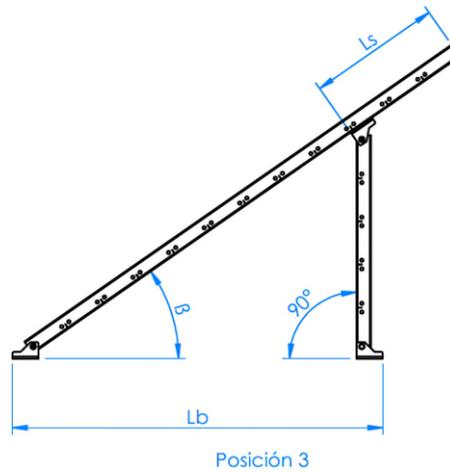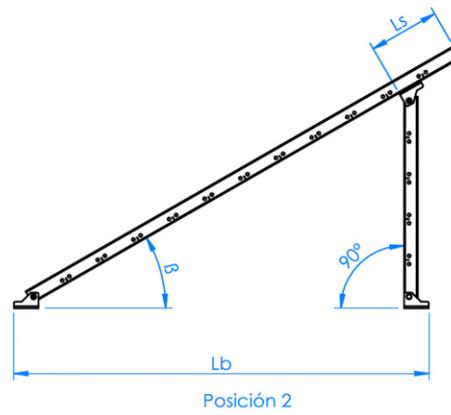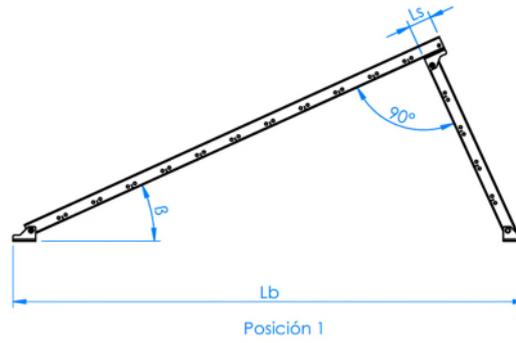


Position 1			Position 2			Position 3		
β (°C)	Ls (mm)	Lb (mm)	β (°C)	Ls (mm)	Lb (mm)	β (°C)	Ls (mm)	Lb (mm)
25	18	1696	30	118	1260	35	293	1052

Die Art des Befestigungssystems und die Lage seiner Montagepunkte müssen entsprechend den Tragwerken und den Dächern, auf denen sie installiert werden sollen, bestimmt werden.


SCHRITT 2: Trassierung auf dem Dach

Trassieren Sie auf dem Dach die Befestigungspunkte der einzelnen Konstruktionen und prüfen Sie, ob sie entsprechend dem gewählten Befestigungssystem und den Eigenschaften des Dachs installiert werden können.

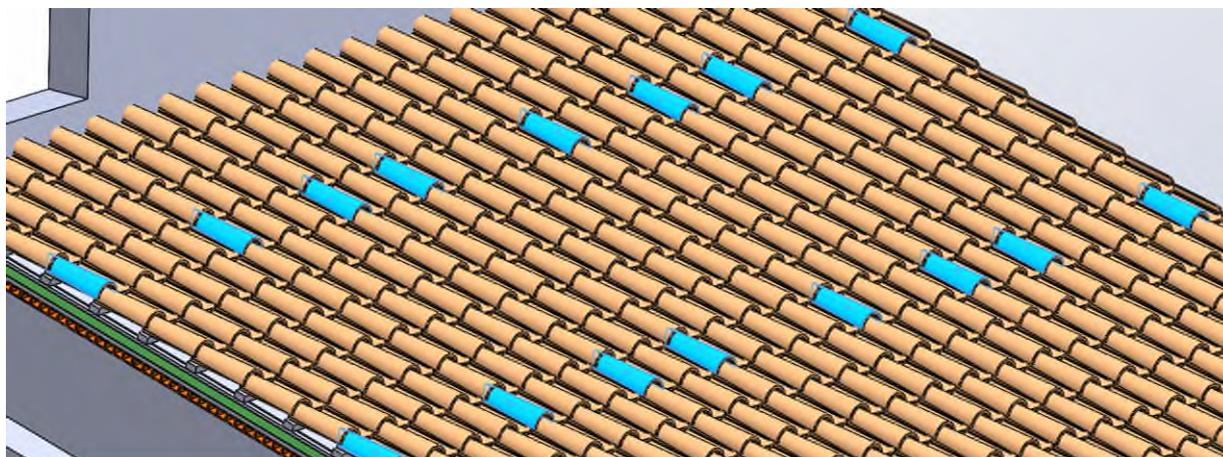

SCHRITT 3: Installation der Befestigungen

Bauen Sie die Befestigungselemente gemäß den in den entsprechenden technischen Datenblättern enthaltenen Einbauanweisungen ein.

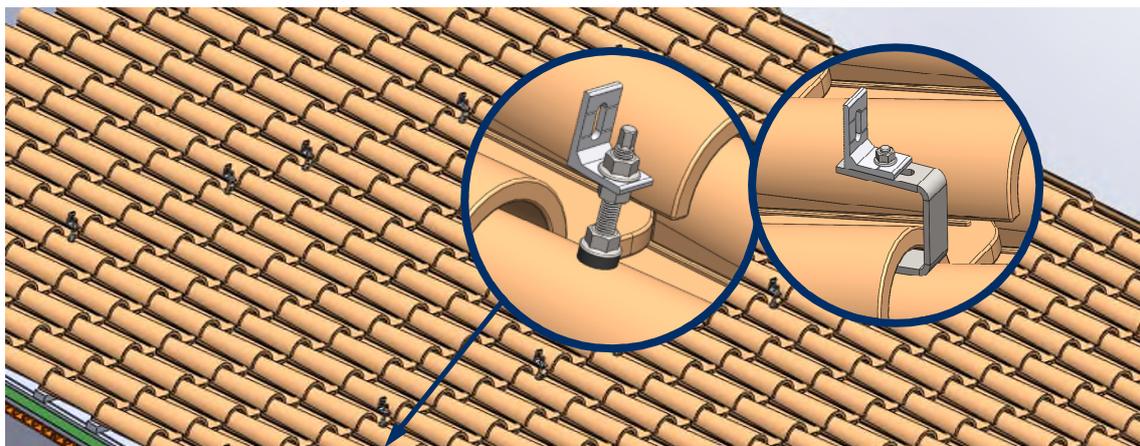


PMO-L Montageplatte Technisches Datenblatt	KFS-RV Gewindestange-Set für chem. Befestigung Technisches Datenblatt	KFS-MA Set Doppelgewindeschraube für Holz Technisches Datenblatt	GS-TC Dachhaken gebogene Dachziegel Technisches Datenblatt	GS-TU Dachhaken Univ.-Dachziegel. Technisches Datenblatt	GS-TP Dachhaken für Flachdachziegel Technisches Datenblatt	GS-PI Dachhaken für Schieferdachziegel. Technisches Datenblatt

* In den folgenden Schritten wird die Montage unabhängig von der gewählten Dachbefestigung erklärt, daher wird sie nur anhand eines Befestigungsbeispiels gezeigt.


SCHRITT 4: Installation der Führungen PSE-C auf den Befestigungen.

Das System ST-PSE kann auf einer Vielzahl von Dächern installiert werden. Bei jeder anderen Art von Dach ist es jedoch erforderlich, ein Profil PSE-C zur Befestigung zu verwenden.


- A. Montieren Sie die Verbinder KFS-FI von Hand auf die Befestigungselemente und richten Sie dabei den Kopf der Verbinder in der gleichen Längsrichtung aus, in der auch die Profile PSE-C montiert werden sollen.

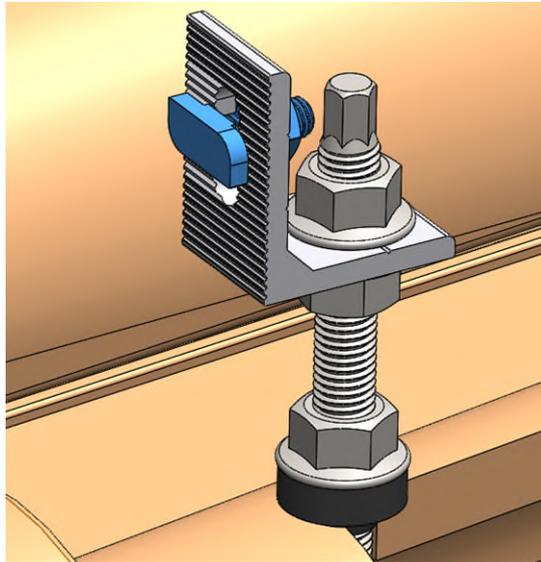


- B. Setzen Sie das Profil PSE-C auf die Befestigung, indem Sie den Kopf des Verbinders KFS-FI in die seitliche Rille des Profils PSE-C einführen.

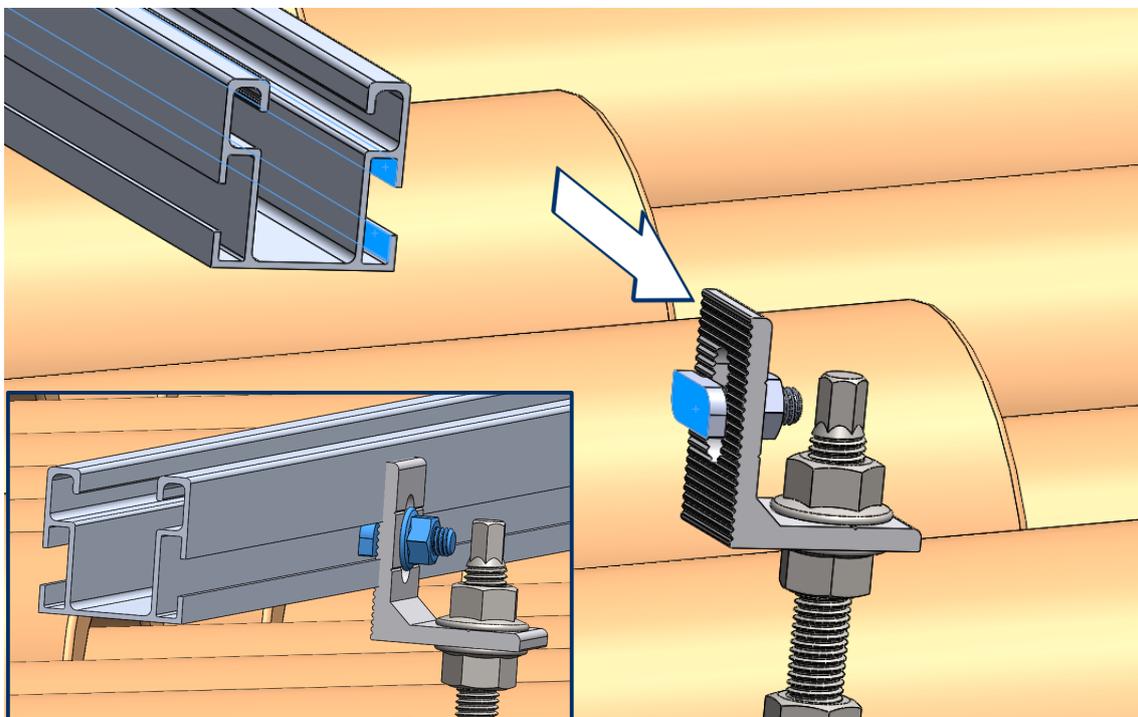

- C. Heben Sie den Verbinder KFS-FI leicht an und drehen Sie seinen Kopf in die Rille, bis er einrastet, während Sie die untere Mutter des Verbinders von Hand anziehen.

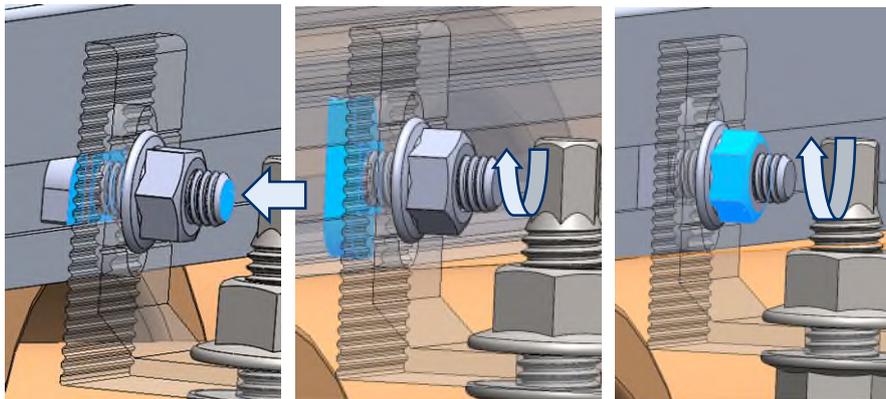


- D. Es muss sichergestellt werden, dass der Kopf des Verbinders KFS-FI senkrecht zur Rille des Profils PSE-C ist und dass der quadratische Hals des Verbinders korrekt in den Rand der Rille passt.

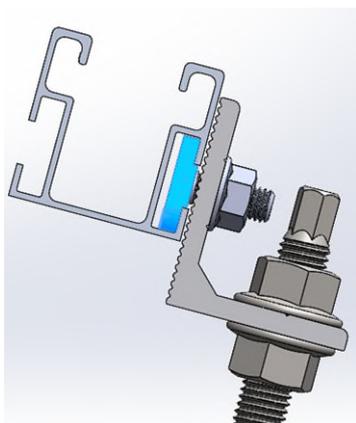


Um sicherzustellen, dass der Kopf des Verbinders KFS-FI senkrecht zum Profil ausgerichtet ist, befindet sich an der Basis der Schraube eine Kerbe.

Diese Kerbe zeigt die endgültige Position des Kopfes an, so dass er bei Abschluss des Einbaus senkrecht zum Profil stehen muss. Die Kerbe darf nach dem Anziehen niemals parallel zum Profil bzw. schräg sein.


BEGINN

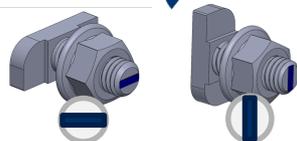


ENDE

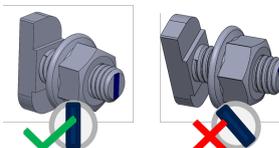

- E. Um die Position des Profils PSE-C, können die Verbinder KFS-FI gelöst werden. Halten Sie den Vierkant des Verbinders in der Kante der Profiltrille fest, damit sich der Kopf beim Lösen der Verbindermutter nicht in der Rille dreht.



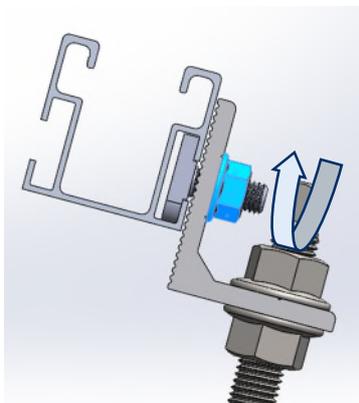


- F. Um das Profil PSE-C endgültig zu befestigen, überprüfen Sie, ob der Kopf des Verbinders KFS-FI richtig ausgerichtet ist und ziehen Sie ihn mit einem Sechskantschlüssel (SW-13) mit einem maximalen Drehmoment von 15 Nm fest.

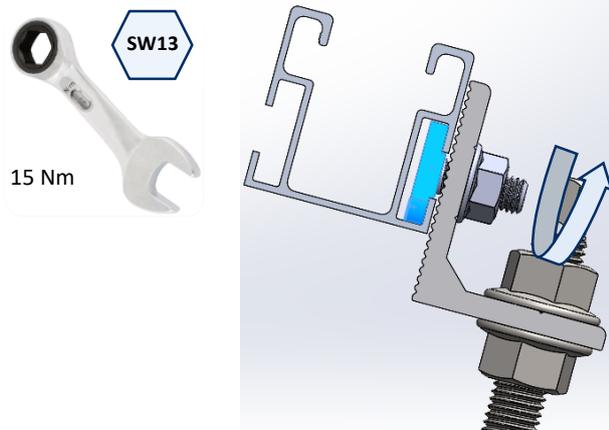


SCHRITT 5: Installation der Dreiecke auf den Profilen

Befestigen Sie die vormontierten Dreiecke TPA-R mit Schrauben DIN 6921 (M8x20) und Muttern TU-RX A2 am Profil PSE-C. Ziehen Sie sie mit einem Sechskantschlüssel SW-13 mit einem max. Drehmoment von 15 Nm an.

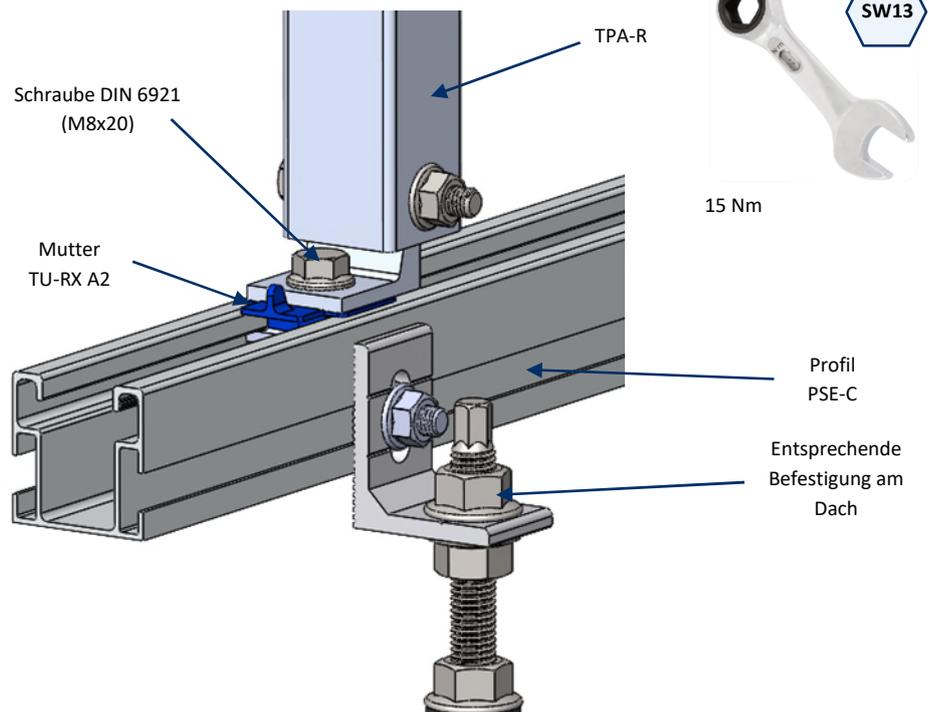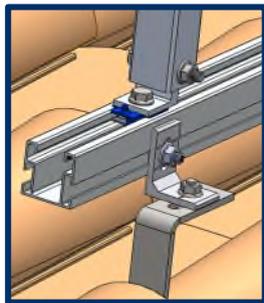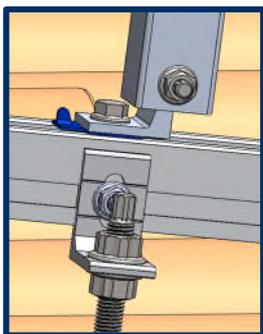


SCHRITT 6: Installation der Profile auf den Dreiecken

- A. Bringen Sie die Aluminiumprofile PSE-A in die richtige Position für die Installation der Sonnenkollektoren.

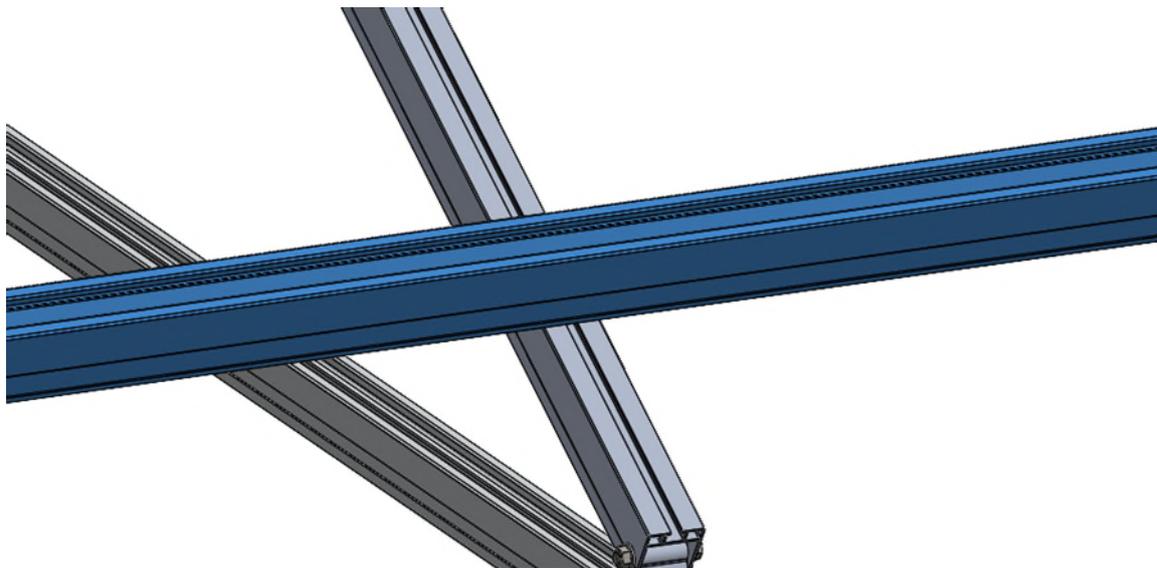


- B. Fixieren Sie die Position mit den Verbindern KFS-FL, indem Sie zwei davon auf jeder Seite des Profils PSE-A anbringen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 15 Nm mit einem Sechskantschlüssel mit SW-13 an.

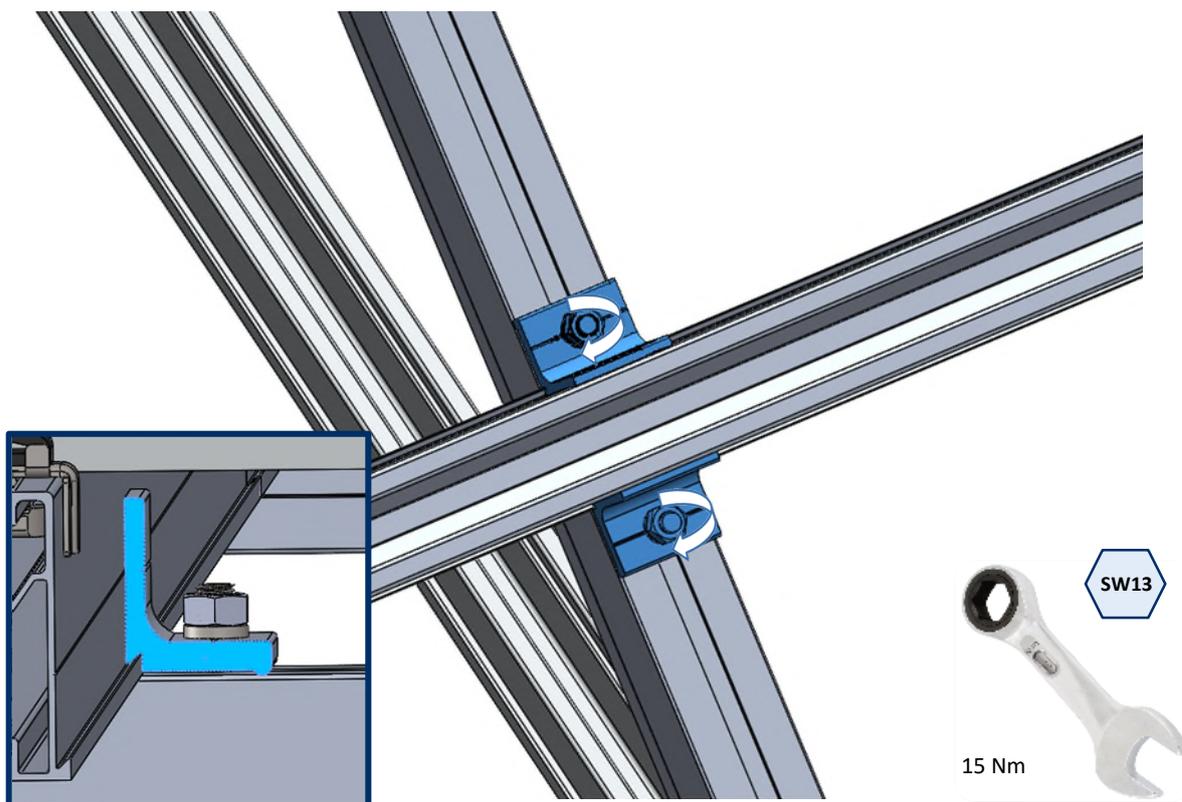


SCHRITT 7: Längsverbinding zwischen Profilen

- A.** Montieren Sie den Verbinder PSE-UN, indem Sie die Hälfte seiner Länge in eines der beiden Profile PSE-A einführen.

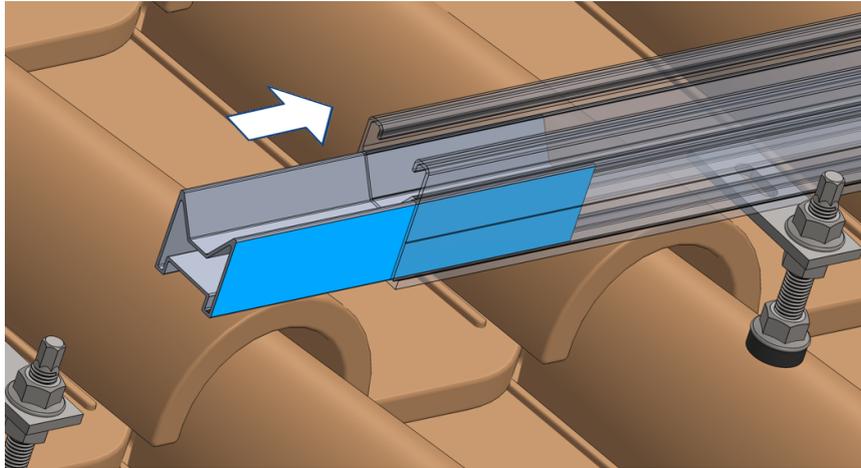


- B.** Befestigen Sie den Verbinder PSE-UN an dem ersten Profil PSE-A, indem Sie 2 Bohrschrauben ABEI5519 aus rostfreiem Stahl anbringen. Die Schrauben müssen in den Rillen an den Seiten des Profils angebracht werden, um das Bohren zu erleichtern, und zwar in einem Abstand von 50 bis 70 mm vom Ende des Profils. Für den Einbau der Schrauben ABEI5519 benötigen Sie einen elektrischen Schraubendreher mit Innensechskant SW-8. Es wird eine Einbaugeschwindigkeit von 1800 U/min empfohlen.

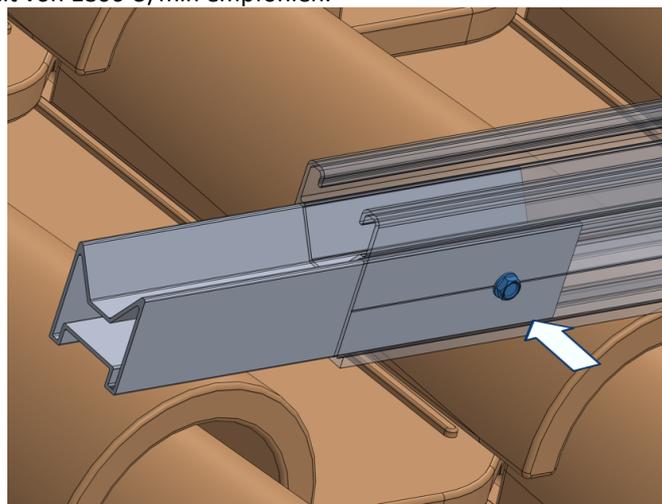


C. Führen Sie das freie Ende des Verbinders PSE-UN in das zweite Profil PSE-A.

- **Option 1**, wenn eine starre Verbindung erforderlich ist: Führen Sie den überstehenden Teil des Verbinders PSE-UN in das zweite Profil PSE-A ein, bis er an das erste Profil stößt, und befestigen Sie dann den Verbinder an diesem zweiten Profil, indem Sie 2 Bohrschrauben aus rostfreiem Stahl ABEI5519 anbringen, wie Sie es zuvor am ersten Profil getan haben.

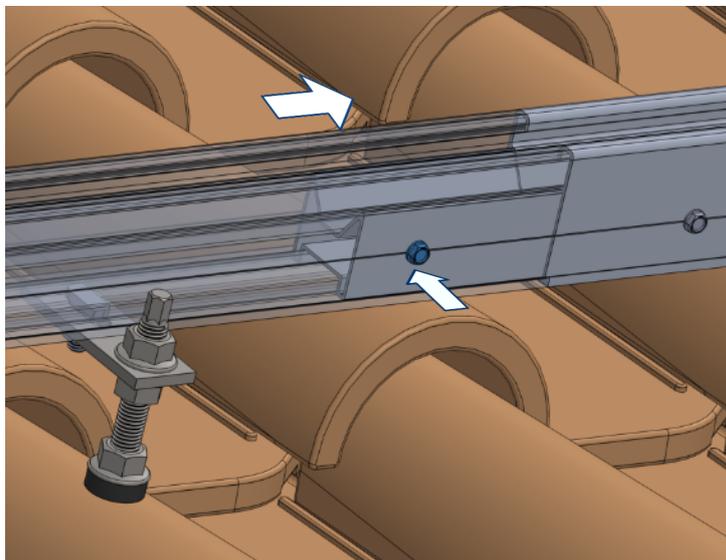

- **Option 2**, wenn eine Verbindung erforderlich ist, die als Dehnungsfuge dient: Führen Sie den überstehenden Teil des Verbinders PSE-UN in das zweite Profil PSE-A ein. Lassen Sie dabei einen Spalt von 4 bis 6 mm zwischen den Enden der beiden Profile frei; in diesem Fall werden die Schrauben nicht angebracht, um Längsbewegungen zwischen den beiden Profilen zu ermöglichen.

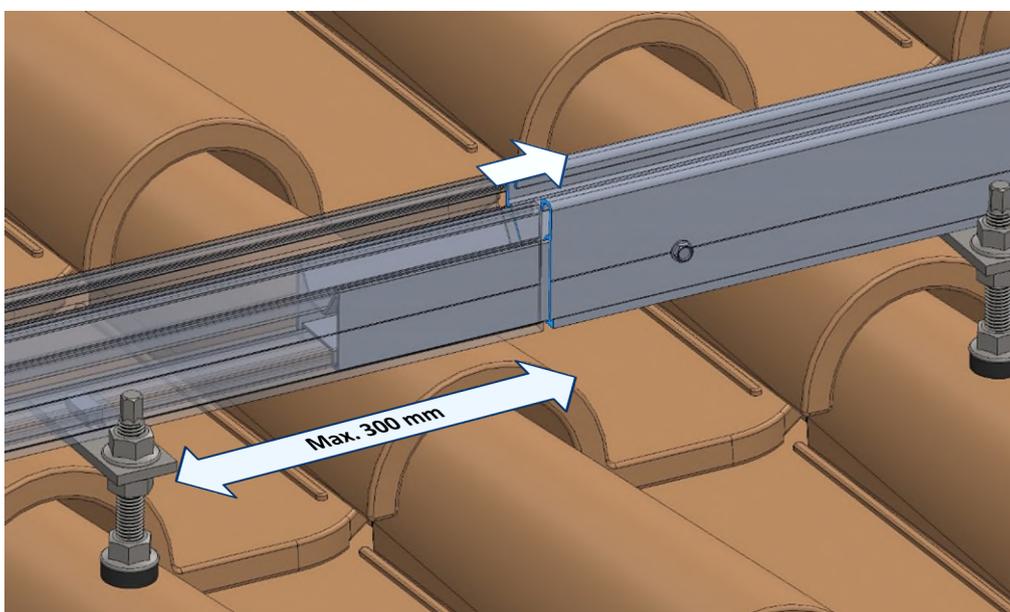

Für diese Art der Verbindung wird ein maximaler Abstand zum nächsten Befestigungspunkt von 300 mm empfohlen.

SCHRITT 8: Vorinstallation der Klemmen auf den Profilen


Um die Klemme an den Profilen zu befestigen, sind die folgenden Schritte erforderlich:

<p>1. Setzen Sie die Klemme so in das Profil, dass der untere Kopf parallel zum Profil liegt.</p>	<p>2. Um die Klemme am Profil zu befestigen, müssen Sie den unteren Kopf mit Hilfe der Schraube in die Position senkrecht zum Profil drehen, den Schraubenkopf drücken und drehen. Die Mutter hat eine Zahnschiene, um die Befestigung zu sichern.</p>	<p>3. Setzen Sie die entsprechenden Elemente ein: zwei Sonnenkollektoren, wenn es sich um eine Zwischenklemme handelt, oder Sonnenkollektor und Lehre, wenn es sich um eine Endklemme handelt.</p>	<p>4. Um die eingefügten Elemente zu fixieren, müssen Sie die Schraube drehen, bis sie mit dem Profil in Kontakt kommt. Achten Sie darauf, dass der untere Kopf senkrecht zur Führung bleibt.</p>

Die Art der Klemme hängt von ihrer Position ab:



A. Zwischenklemme

- Die Zwischenklemme wird beim Übergang eines Moduls auf ein anderes innerhalb einer Reihe verwendet, wobei beide Sonnenkollektoren an der Konstruktion befestigt werden. Die Montage erfolgt mit Hilfe der Schraube, die mit der Klemme mitgeliefert wird. Wenden Sie ein Anzugsdrehmoment von 14 Nm an.

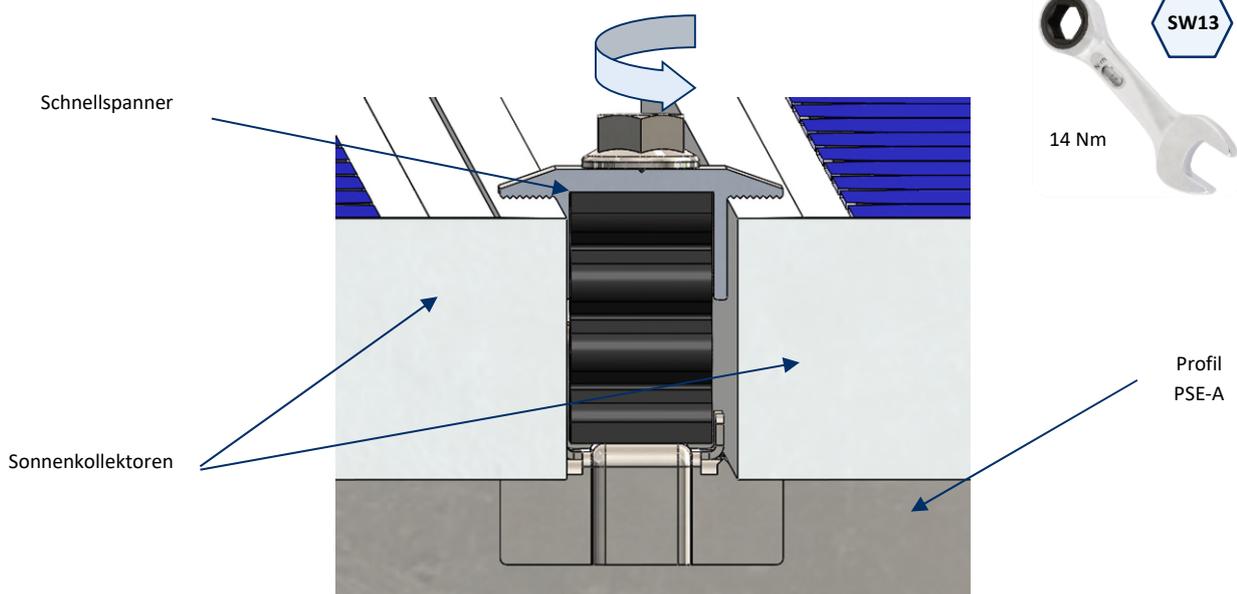

B. Endklammer

- Bereiten Sie 4 Schnellspanner KFRSC3050 vor, die an den Enden jeder Sonnenkollektoren-Reihe angebracht werden. Jeder dieser Schnellspanner ist mit einer Lehre GM-A ausgestattet, die wie in der Abbildung gezeigt montiert wird:

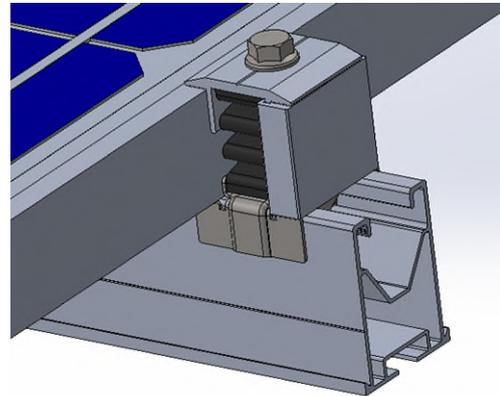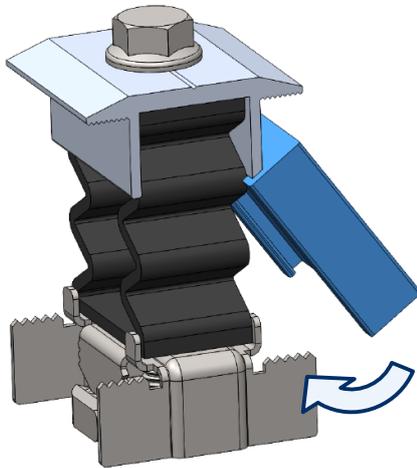

Das gewählte Lehrenmaß muss mit der Rahmenhöhe der zu installierenden Sonnenkollektoren übereinstimmen.